First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

End of Result Set

Generate Collection

Print

L1: Entry 1 of 1

File: JPAB

Jan 22, 1992

PUB-NO: JP404017981A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04017981 A

TITLE: METHOD FOR DETECTING SPOT WELD DEFECT

PUBN-DATE: January 22, 1992

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

WATANABE, YUKICHI FUJII, YASUSHI

NISHIMOTO, AKIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NKK CORP

APPL-NO: JP02120074 APPL-DATE: May 11, 1990

US-CL-CURRENT: 219/110

INT-CL (IPC): B23K 11/24; B23K 11/16; G01N 27/20

ABSTRACT:

PURPOSE: To surely and easily detect weld defects generated by measuring a current carried between electrodes or the voltage impressed on between electrodes and detecting the generation of the weld defects according to a result as to whether or not its measured value exceeds a predetermined limit value of a limiting current value or a limiting voltage value.

CONSTITUTION: An intermediate resin layer 2 is laminated between surface steel sheets 1a and 1b. Electrode chips 6a and 6b of a welding machine 4 are connected with a current and voltage monitoring device 5 and further, a troidal coil 7 wound round an arm to support a lower electrode 6b is also connected with the current and voltage monitoring device 5. When the weld defects are generated, since an abnormal waveform appears on the current carried between the electrodes or the voltage impressed on between the electrodes in a specified period of time from the energizing start (up to a fourth cycle, especially) and the generation of the weld defects are detected, the generation of the defects can be detected automatically and surely.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

∅ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-17981

®Int. Cl. 5 B 23 K 11/24 識別記号

庁内整理番号

63公開 平成 4 年(1992) 1 月22日

11/16 G 01 N 27/20 3 3 5 3 2 0

7301-4E 7128-4E 7370-21

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

60発明の名称 スポット溶接欠陥検出方法

> 20特 頤 平2-120074

Z

29出 顧 平2(1990)5月11日

@発 明 者 渡 辺 裕

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

内

井 @発 明 者 藤

司 康

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

何発 翢 者 西 太 昭 彦 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

の出 顔 日本鋼管株式会社 人

個代 理 人 弁理士 佐藤 正年 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

細

1. 発明の名称

スポット海接欠陥検出方法

2. 特許請求の範囲

(1) 導電物質が混入された樹脂層を介して鋼板 が積層された積層鋼板を、積層鋼板同志もしくは 他の薄鋼板とスポット溶接する際に発生する溶接 欠陥を検出するスポット格接欠陥検出方法であっ

前記スポット溶接の通電開始から所定の期間、 スポット溶接機の電極間に流れる電流又は電極間 に印加される電圧を測定し、この測定電流値又は 電圧値が、予め定められた限界電流値又は限界電 圧値を越えたか否かによって、溶接欠陥の発生を 検出することを特徴とするスポット溶接欠陥検出 方法。

(2) 前記限界値を予めスポット溶接機に設定し た設定電流値又は設定電圧値以上、その1.50倍以 下とし、前記測定電流又は測定電圧の通慣開始か ら4 サイクル目迄の波形のピーク値が前記限界値

を越えたか否かによって、溶接欠陥の発生を検出 することを特徴とする請求項1記載のスポット符 接欠陷検出方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、金属粉などの導電材料が混入された 樹脂を中間層に設けた制振鋼板、軽量ラミネート 鋼板などの務層鋼板をスポット溶接する際に、こ れら積層鋼板特有の欠陥として発生する、溶接電 極まわりでの表皮鋼板の溶断(円周切れ)、ピン ホールなどの格接欠陥を検出する方法に関するも のである。

[従来の技術]

2枚の薄鋼板の間に高分子樹脂層を設けた積層 鋼板は、制振性、軽量性に優れ、多用されてい る。しかしながら、高分子樹脂には導電性がない ために、そのままではスポット格接を行うことが できない。そのため、高分子樹脂に金属粉などの 導電材料を混入して表皮鋼板間の導電性を確保 し、スポット将接を可能としたものが、数多く提 案されている (例えば、特開昭 5 0 - 7 9 9 2 0 号、特公昭 6 0 - 9 1 2 号、特開昭 6 2 - 8 7 3 4 1 号等)。

しかし、これらの導電化処理を行った積層鋼板を実にスポット溶接を行うと、例えば金属粉の混乱が少ない金属粉になめの電流が少ない金属粉に集中して流れるために、金属粉及びそれと接する鋼にが急速に加熱され、溶融飛散して、上下鋼板間にピンホールをつくることがある。

また、導電化処理が充分であっても、スポットを接用電極直下の高分子樹脂が排除されたススポットのである場合、排除が行われるまでの間、ススツートのでは、のでは流が電極周辺の鋼板をひるのである。をは抗発熱を起こし、溶融飛散し電極周辺で円筒状に焼損することがある。

現在使用されているスポット溶接機には、 電極間に 電流が全く流れないか、または、 通電開始後、数サイクル以内での電流が小さく、その後に

しなどを行なっていた。 溶接する点数が少ない場合や、マニュアル操作による溶接の場合などでは、 溶接作業を行ないながら、 あるいは作業後に、 目視にてこれらの欠陥を見つけ出すことを 部を しまる場合では、 欠陥を検出するのに多大な労力 な必要であり、生産性の向上を図ることができなかった。

この発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、導電化処理を施した積層鋼板をスポット溶接する際に発生する溶接欠陥を、確実にかつ簡単に検出することができるスポット溶接欠陥検出方法を提供することを目的とするものである。

[課題を解決するための手段]

本発明においては、導電物質が混入された樹脂層を介して鋼板が積層された積層鋼板を、積層鋼板を、積層鋼板を、積層網板を、前記スポット溶接の通電開始から所定の期間、電極間に流れる電流又は電極間に印加される電圧を測定し、測定電流又は測定電圧の値

予め設定した溶接電流(設定電流)に比べて非常 に大きな電流が流れたときに、異常を伝える警報 器が取り付けられているものもある。これのような スポット溶接機を用いて、例えば、導電化処理が のよび、電極間に電流が流れたり れなかったり、途中から過大な電流が流れたりし て、警報器が鳴る場合がある。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、従来のスポット溶接機に設けられている警報器は、作業上の手違いや溶接機の故障等による事故を防止するためのものであるので、警報器が作動しない場合でも、ピンホール・円周切れなどの欠陥が発生することがあり、溶接欠陥の発生を検出するには、甚だ不充分であった。

このため、従来においては、導電化処理を協した 積層鋼板をスポット 溶接する際に発生するビンホール、円周切れなどの欠陥は、スポット 溶接を行った後に、改めて全溶接箇所の目視検査を行なることによって探す他はなく、目視検査後に手直

が、予め定められた限界電流値又は限界電圧値の 限界値を越えたか否かによって、 存接欠陥の発生 を検出することによって、上記の課題を達成して

具体的には、前記限界値を設定電流値又は設定電圧値以上、その1.50倍以下とし、測定電流又は測定電圧の通電開始から4.サイクル目迄の波形のピーク値が前記限界値を越えた場合に、溶接欠陥が発生したと判断することにより確実にかつ効率的に溶接欠陥が検出される。

ここで、設定電流値とは、スポット溶接機に設定する電流値であって、必要十分な溶接機手強度が得られる溶接電流値である。また、設定電圧値とはスポット溶接機に設定する電圧値であって、必要十分な溶接継手強度を得るための溶接電流を流すために必要な電圧値である。

なお、本発明における鋼板は、冷延鋼板のみな らず、電気めっき鋼板、溶融めっき鋼板等各種の めっき鋼板を含むものである。

[作用]

ここで、本発明において、欠陥発生の判断を、具体的には通電開始後4 サイクル目までに行なうとしたのは、ピンホール、円周切れなどの欠陥は、4サイクルまでに、特に2サイクルまでに過大電流が流れるか、あるいは過大電圧が印加されたときに、発生することを見い出したからである。即ち、従来はスポット溶接時に電極間に流れ

なお、スポット溶接時に電極間に流れる電流 (又は印加される電圧)が所定の範囲内であるか 否かを検出する手段としては、市販されている種 々のモニタ装置を使用することができ、本発明の 方法はこれらのモニタ装置を用いて簡単に実施す ることが可能である。

[実施例]

本実施例においては、第1回に示されるような 構造の積層鋼板(制振鋼板)を用いて、本発明の 方法による浴接欠陥の検出率を調べた。

図において、表皮鋼板1 a . 1 b の間には、厚みは50μ m のエチレンーアクリル酸エステル共重合体系樹脂からなる中間樹脂層 2 が積層されている。本実施例では、表皮鋼板1 a . 1 b として、冷延鋼板(板厚0.4mm、メッキ目付量45g/m²、両面メッキ)を表皮鋼板を使用した。また、中間樹脂層 2 としては、平均粒径が68μ m のニッケル粉3を3.8~25 mt*の範囲内で混入することにより導電化処理したものを用いた。

る電流と欠陥の発生の間に明確な対応関係が把握されていなかったのに対し、発明者らは欠陥が発生する場合には、必ず通電開始から特定の期間に電流(又は電圧)の波形に異常が生じていることを見出し、欠陥の発生を自動的にかつ精度良くに検出することを可能としたのである。

第2図は、本実施例で用いた装置の模式的な側面図である。4は、従来型の警報器を備えたたみ、ット溶接機であり、本実施例では大阪電気気に株分割スポット溶接機(型式SL-AJS55)を使用した。電圧モニタ装置 5 に接続されており、またトロでででは、電圧モニタ装置 5 に接続されており、またトロが、からでは、電圧モニタ装置 5 に接続でれたり、ないでは、部位では、電圧モニタ装置 5 に接置 5 に接置 6 して、横河電機(株)製アナライジングレコーダ(Type 3655E)を使用した。

本実施例におけるスポット溶接は、上記のような装置を用いて、幅30mm、長さ100mm の制振鋼板と、同じ寸法で厚みが0.8mm の合金化溶融亜鉛メッキ鋼板とを重ね合わせ、その中央部を溶接することで行った。

裕接条件の詳細を、第1表に示す。

茅	1	表
項目	条	件
制御方式	定電流制御(0.	. 5サイクル制御)
電源周波数	6 O H z	
通電時間	12サイクル	
存接電流	10.5kA(実効)	値)
加圧力	150 K g f	
電板	D形、先端径	6
7ップスローブ 通 電	無し	

 被形が認められる場合に、ピンホール、円周切れなどの欠陥が発生する。

第2表に、最高で500 本までのスポット溶接を行ない、欠陥が発生した本数と、過大電流が認められた被形(タイプ B . C : 異常液形)の発生性を表す。また比較のため、発生性なるに取り付けられた警報器が作動した数も併せて示す。なお、本実施例においては、3もしくは4パルス目の電流値が設定電流値の1.1 倍である11.55kA を越えた場合に、異常液形として計数した。

5 2 表

表皮鋼板	Ni粉混入量	欠陷発生	異常被形	警報器
溶 融 亜 鉛 メッキ網 板	15 #t\$	148/350	170/350	5/350
	2 0	30/500	54/500	0/500
	2 5	5/500	14/500	0/500
冷延鋼板	3.8	75/100	75/100	12/100
	10	368/500	368/500	0/500
	12.5	12/500	20/500	0/500

第2表において、欠陥発生が認めのためには、、 欠陥発生数が包含される。 即ちた 発生したい 発生したい 発生したい 発生 したい 発生 したい 発生 の方法によってが、 欠陥が本発明の方法によったが、 欠陥は は のまいない という場合も 存在しているが、 そ 数 再 で といない といない は 間 で ものにった を 数 の目 視検査を 行なうより、 ずっと 正確に 効率 良く欠陥を検出できる。

これに対し、警報器が作動したものはすべ欠の陥が発生しているものの、警報器によって欠陥が検出されたものは極く値かに過ぎない。特にほかの混入量がある程度を放分であるニッケル粉3の混入量がある程度を取らたないであるとは不可能であると言える。

[発明の効果]

以上のように、本発明においては、溶接欠陥が 発生する場合には、通電開始から所定の期間(特

特開平4-17981(5)

に 4 サイクル目まで)に、 電極間に流れる電流又は電極間に印加される電圧に異常波形が現めて、 存 路 ケ 路 の 発生を検出するので、 欠 路の 発生を自動的に 次 路 投 と を 投 出 の 方 法 に み 発 生 を 検 出 で を る か な が ち 、 自動的 に 欠 路 の 発生を 検 出 で きる の な が ち 、 自動的 に 欠 路 の 発生を 検 出 で を で 、 裕 接 に 日 祖 に よ れ ば 、 裕 接 作 業 を 行な い な が ち 、 自動的 に 欠 路 の 自 祖 検 査 を 行な う 必 要 が な く 、 か つ 全 数 の 目 祖 検 査 を 行な う よ り も 高 い 精 度 で の 欠 路 検 出 が 可能 で あ る・

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明実施例で用いた積層鋼板の断面図、第 2 図は実施例で用いた装置の模式的な側面図、第 3 図は溶接時に観測された代表的な電流・ 電圧の波形を示す概念図である。

[主要部分の符号の説明]


- 1 a, 1 b … 表皮鋼板
- 2 … … … … 中間樹脂層
- 3 ニッケル粉
- 4 … … … … スポット 溶接機
- 5 電流・電圧モニタ装置

6 a , 6 b … 電極チップ

7 トロイダルコイル

代理人 弁理士 佐 藤 正 年

第 1 図

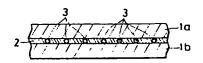


la . lb : 及皮斛板

2:中間樹脂層

3:ニッケル粉

第 2 図

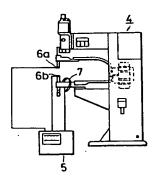

4:スチット溶接機

5:電流・電圧

モニク装置

6a . 6b : 電極チップ

7 : 10/983/8

第 3 図

